

第 12 章 電 波 障 害

第 12 章 電波障害

12-1 概 要

熱源施設・新施設等の存在が、テレビジョン放送電波（地上デジタル波）（以下、「地上デジタル放送電波」という。）の受信等に及ぼす影響について検討を行った。

12-2 調 査

既存資料及び現地調査により、現況の把握を行った。

(1) 調査事項

- ① 事業予定地周辺の現況の地上デジタル放送電波の受信状況
- ② マイクロウェーブの送信経路の状況

(2) 調査方法

① 事業予定地周辺の現況の地上デジタル放送電波の受信状況

名古屋の地上デジタル放送電波について調査を行った。その概要は、表 2-12-1 に示すとおりである。

調査は、「建造物によるテレビ受信障害調査要領：地上デジタル放送」（社団法人 日本 CATV 技術協会，平成 23 年）に基づき、電界強度測定車（図 2-12-1 参照）による路上調査とし、表 2-12-2 に示す項目について調査を行った。

表 2-12-1 地上デジタル放送電波の概要

区 分	UHF						
	広域局						県域局
放 送 局 名	N H K 教 育	中部日本 放 送	中京テレビ [*] 放 送	N H K 総 合	東海テレビ [*] 放 送	名 古 屋 テレビ [*] 放送	テレビ 愛 知
	(NHK-E)	(CBC)	(CTV)	(NHK-G)	(THK)	(NBN)	(TVA)
受 信 チ ャ ン ネ ル	13	18	19	20	21	22	23
周 波 数 (M H z)	470～476	500～506	506～512	512～518	518～524	524～530	530～536
送 信 ア ン テ ナ 高	345.6m	330m		345.6m	330m		318m
送 信 出 力	3kW						1kW
送 信 場 所	デジタルタワー（瀬戸市幡中町）						
新 建 築 物 ま で の 距 離	約 20.1 km						

注)1:送信アンテナ高は、標高で表示。

2:送信アンテナ高及び送信出力については、「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」（株式会社 NHK アイテック，2007年）によった。

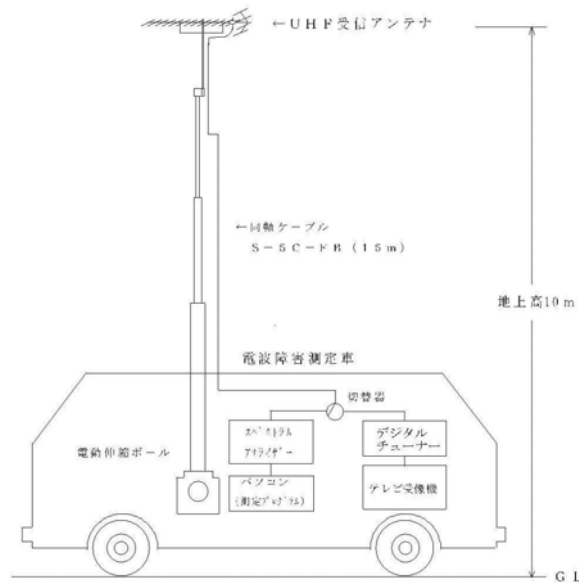


図 2-12-1 電界強度測定車

表 2-12-2 受信状況の調査内容

調査項目	調査内容
端子電圧の測定	該当地域で受信している全ての地上デジタル放送チャンネルについて、端子電圧の測定を行った。
受信画質品位の評価 (品質評価)	画質劣化までの許容される余裕量を考慮した品質評価を行った。 品質評価は、次の基準により評価した。 ＜総合品質評価＞ A：きわめて良好／画像評価○で、 $BER \leq 1E-8$ B：良好／画像評価○で、 $1E-8 < BER < 1E-5$ C：おおむね良好／画像評価○で、 $1E-5 \leq BER \leq 2E-4$ D：不良／画像評価△、または画像評価○ではあるが $BER > 2E-4$ E：受信不能／画像評価× ＜画像評価＞ ○：良好に受信 △：ブロックノイズや画面フリーズが認められる ×：受信不能
等価 CN 比の測定	該当地域で受信している全ての地上デジタル放送チャンネルについて、CN 比の測定を行った。

② マイクロウェーブの送信経路の状況

総務省東海総合通信局への聞き取りにより調査を行った。

(3) 調査場所

① 事業予定地周辺の現況の地上デジタル放送電波の受信状況

地上デジタル放送電波の到来方向及び新施設の位置から障害範囲を予想し、図 2-12-2 に示す 20 地点を対象とした。

② マイクロウェーブの送信経路の状況

事業予定地上空を通過するマイクロウェーブ通信回線を対象とした。

(4) 調査期間

平成 25 年 7 月 25、30 日、8 月 1 日

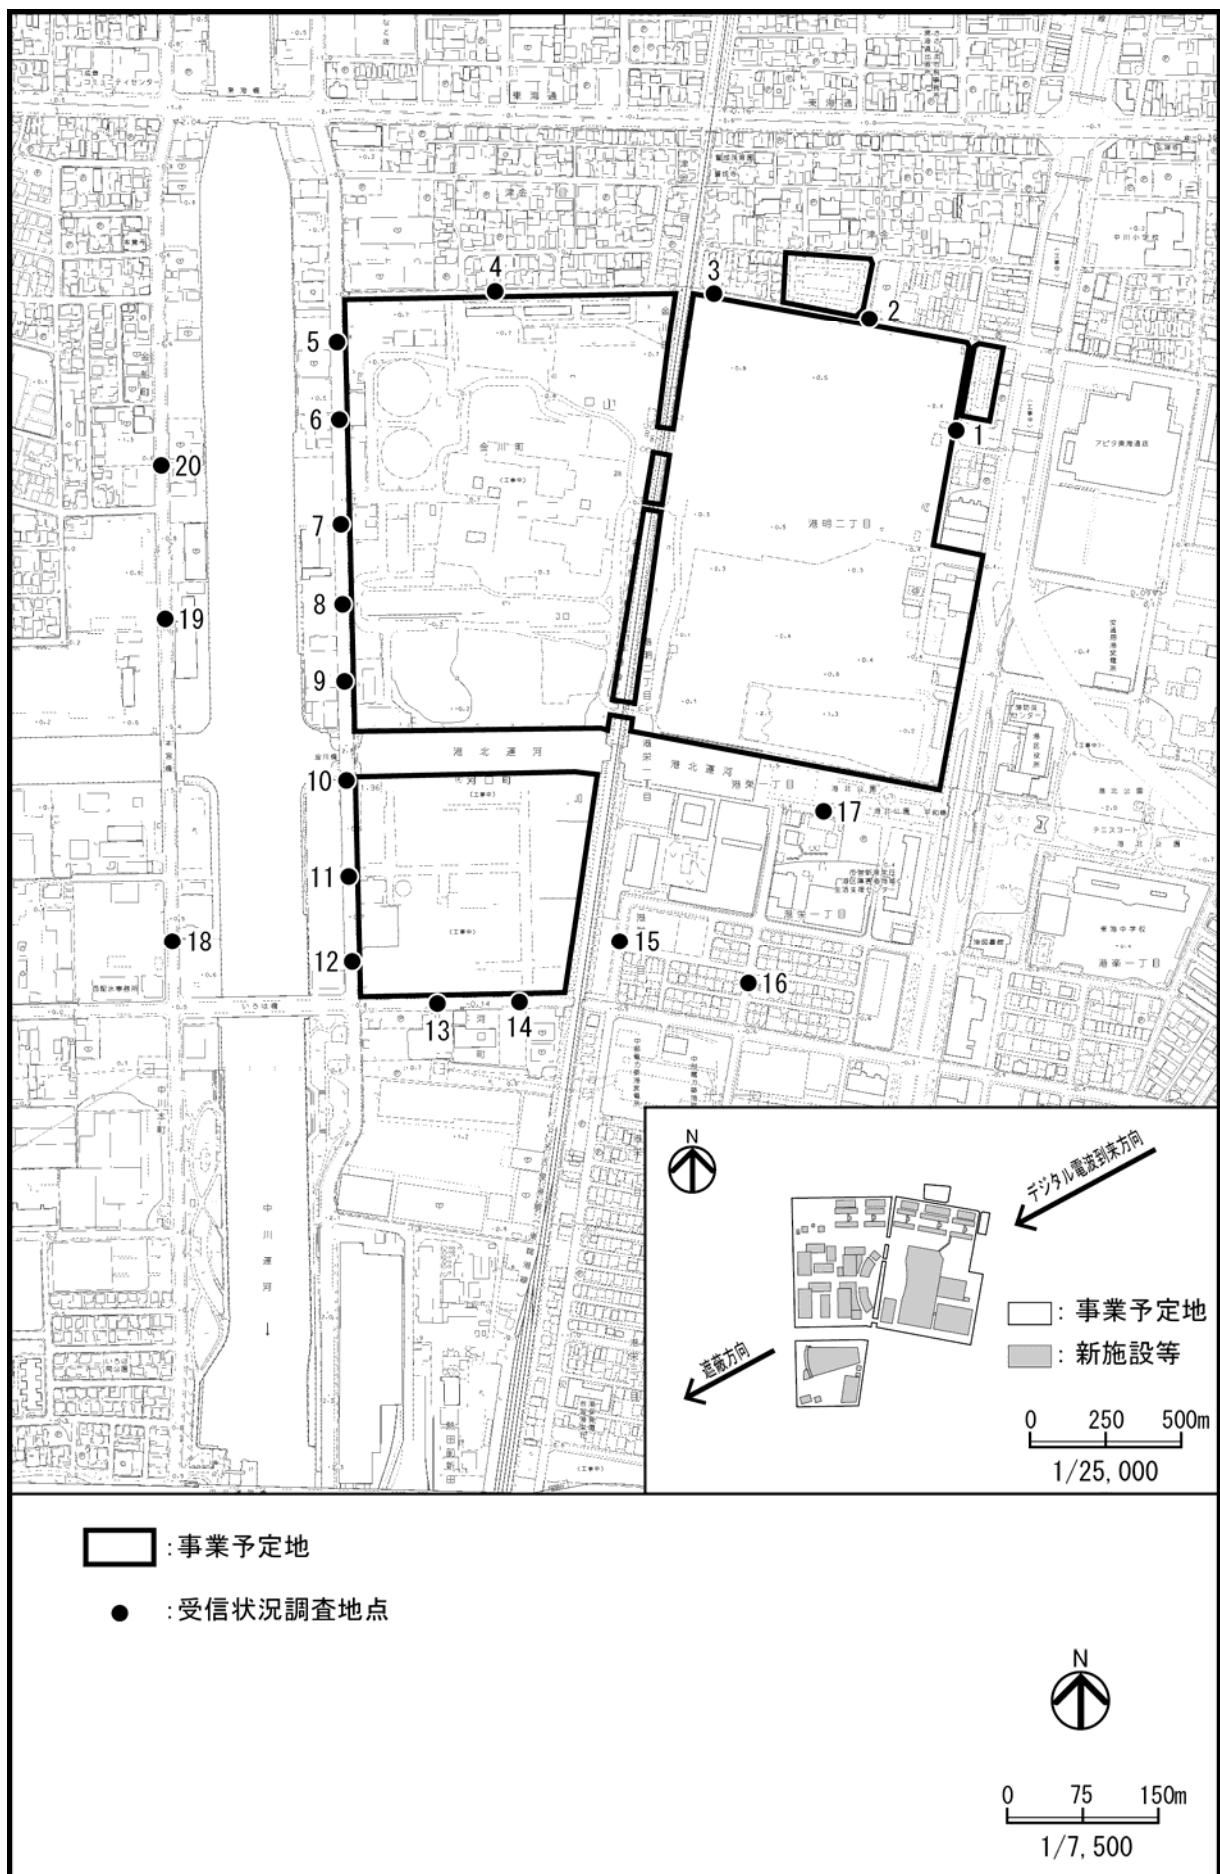


図 2-12-2 地上デジタル放送電波の受信状況調査地点

(5) 調査結果

① 事業予定地周辺の現況の地上デジタル放送電波の受信状況

広域局及び県域局別に整理した各調査地点における地上デジタル放送電波の受信品質評価の結果は、表 2-12-3 及び図 2-12-3 に示すとおりである。(受信状況の詳細は、資料 1 2 - 1 (資料編 p.751) 参照)

表 2-12-3 によると、総合品質評価が「A (きわめて良好)」～「C (おおむね良好)」とされた地点は、広域局が 100%、県域局が 95%であった。

表 2-12-3 受信状況

単位：上段；地点数、下段；%

総合品質評価	広域局	県域局
A	14 (70)	15 (75)
B	10 (3)	3 (15)
C	4 (20)	1 (5)
D	0 (0)	1 (5)
E	0 (0)	0 (0)
合 計	20 (100)	20 (100)


注)1:総合品質評価のうち、
「A」はきわめて良好
「B」は良好
「C」はおおむね良好
「D」は不良
「E」は受信不能
をいう。

2:各調査地点における広域局、県域局別の総合品質評価において、例えば、一つでも「E」がある場合には「E」、「E」はなく、一つでも「D」がある場合には「D」として整理した。

3:表中の下段()内の数値は、地点数に対する割合(%)を示す。

② マイクロウェーブの送信経路の状況

事業予定地上空において、マイクロウェーブ通信回線は通過していない。

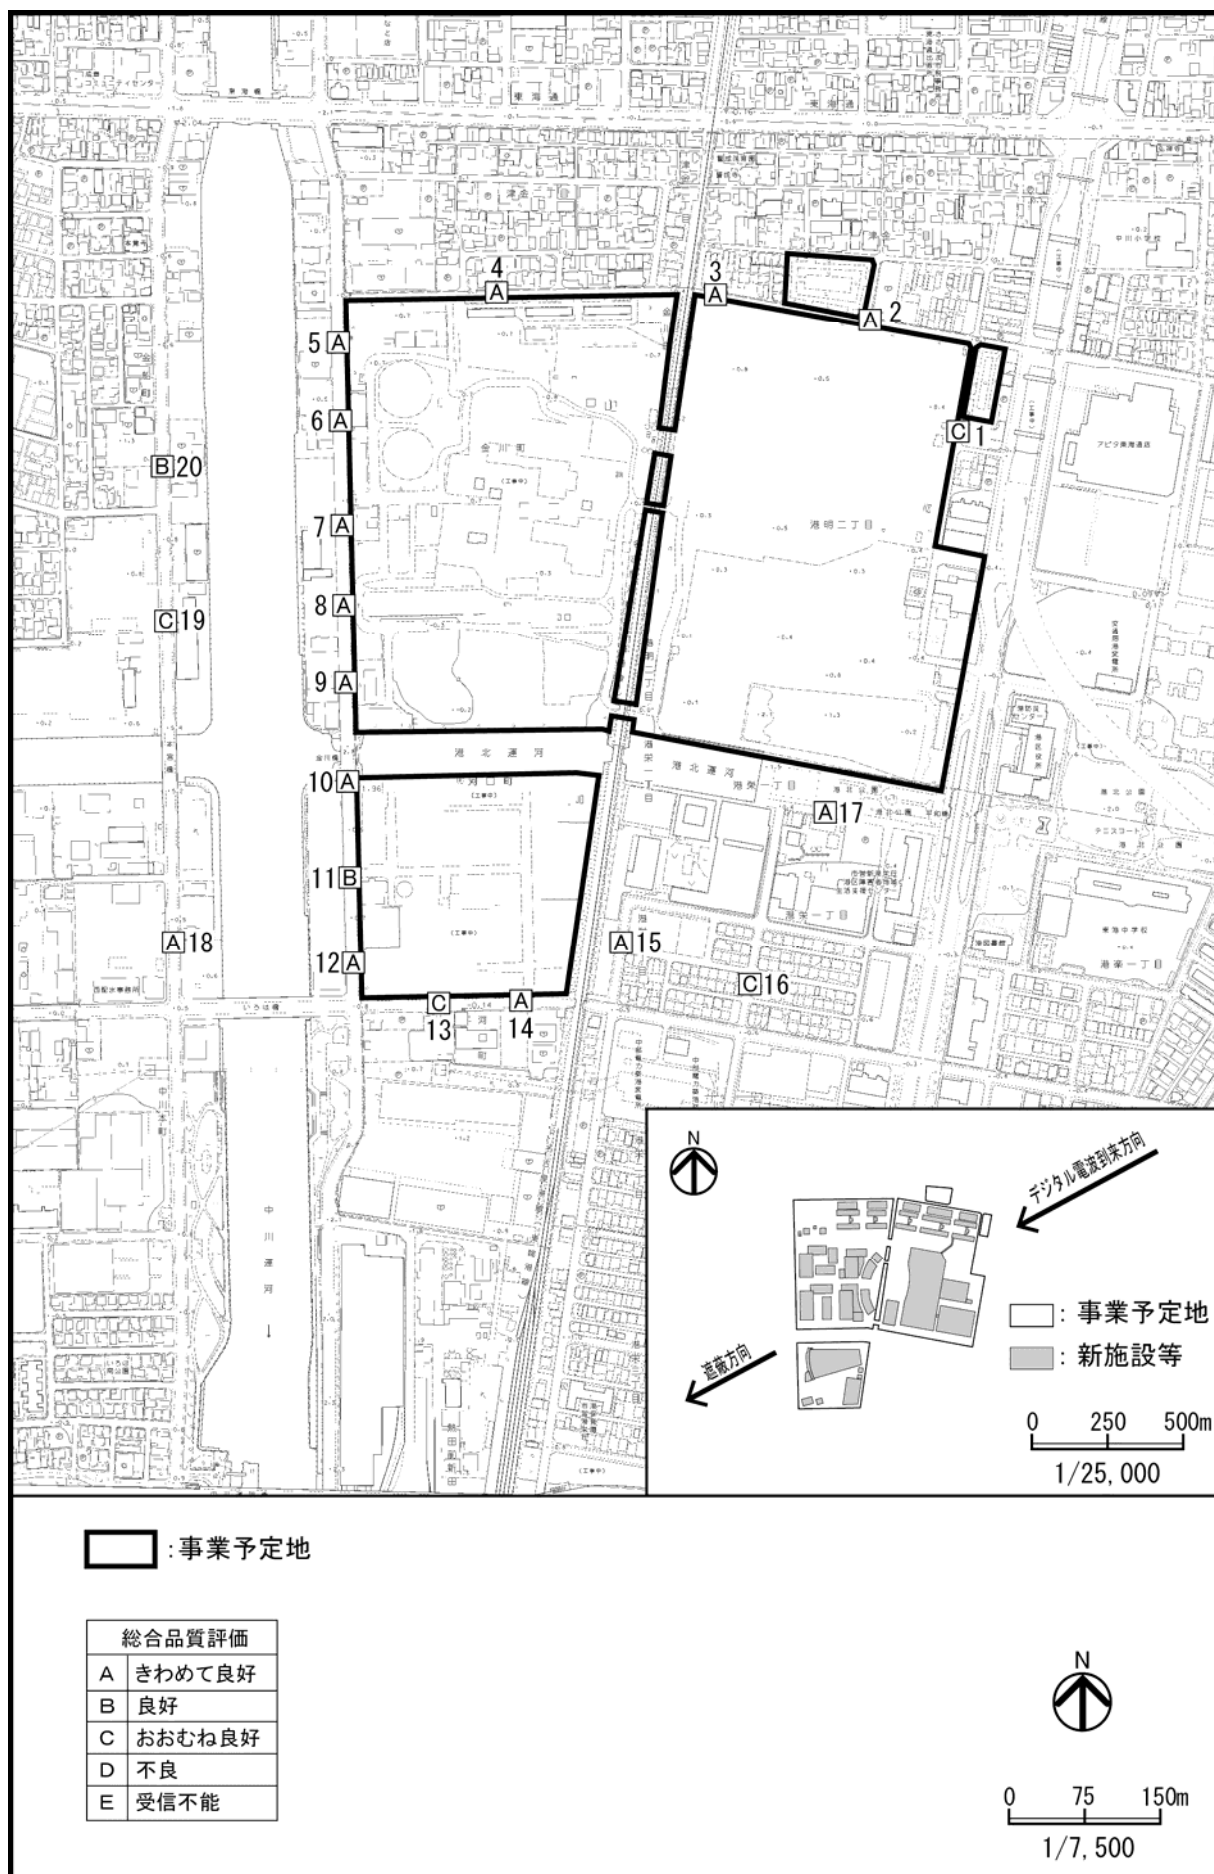

12-3 予 測

(1) 予測事項

熱源施設・新施設等の存在による地上デジタル放送電波障害（遮蔽障害及び反射障害）並びに新施設の存在によるマイクロウェーブの送信経路への影響とし、具体的には、以下に示す項目について検討を行った。

- ・電波障害の程度及び範囲
- ・マイクロウェーブの送信経路への影響

(2) 予測対象時期

1 期工事及び 2 期工事のそれぞれが完了した時点

(3) 予測場所

障害が予想される範囲

(4) 予測方法

① 電波障害の程度及び範囲

ア 予測手法

障害範囲の予測計算は、電波障害予測理論式^{注)}で行った。予測式の概要は、資料 1 2 - 2（資料編 p.754）に示すとおりである。

イ 予測条件

予測対象とした地上デジタル放送電波は、前掲表 2-12-1 に示した広域局 6 波及び県域局 1 波の計 7 波であり、障害範囲の表示は、総合品質評価でいう「D」もしくは「E」となる障害を発生させる範囲とした。

② マイクロウェーブの送信経路への影響

事業計画及び総務省東海総合通信局への聞き取りにより、マイクロウェーブの送信経路の状況を把握し、予測を行った。

注)「建造物障害予測技術（地上デジタル放送）」（NHK 受信技術センター，2003 年）

(5) 予測結果

① 電波障害の程度及び範囲

熱源施設・新施設等に起因して生じる地上デジタル放送電波の障害範囲は、表 2-12-4 及び図 2-12-4 に示すとおりである。

ア 遮蔽障害

1 期工事完了後及び 2 期工事完了後ともに、遮蔽障害は、熱源施設・新施設等から南西方向へ発生し、この障害面積は、1 期工事完了後では、広域局で約 0.002km²、県域局で約 0.024km²、2 期工事完了後では、広域局で約 0.004km²、県域局で約 0.035km²と予測される。

イ 反射障害

1 期工事完了後及び 2 期工事完了後ともに、広域局並びに県域局における熱源施設・新施設等単体による障害は発生しないと予測される。

表 2-12-4(1) 障害発生範囲の予測結果（1 期工事完了後）

障害種別	局 別	障害方向	障害面積 (km ²)
遮蔽障害	広域局	南西	約 0.002
	県域局		約 0.024

注)1:障害面積は、図面より計測した。

2:障害方向とは、新施設からの方向をいう。

3:反射障害は発生しないと予測される。

表 2-12-4(2) 障害発生範囲の予測結果（2 期工事完了後）

障害種別	局 別	障害方向	障害面積 (km ²)
遮蔽障害	広域局	南西	約 0.004
	県域局		約 0.035

注)1:障害面積は、図面より計測した。

2:障害方向とは、新施設からの方向をいう。

3:反射障害は発生しないと予測される。

② マイクロウェーブの送信経路への影響

事業予定地上空において、マイクロウェーブ通信回線は通過していないことから、影響はないと予測される。

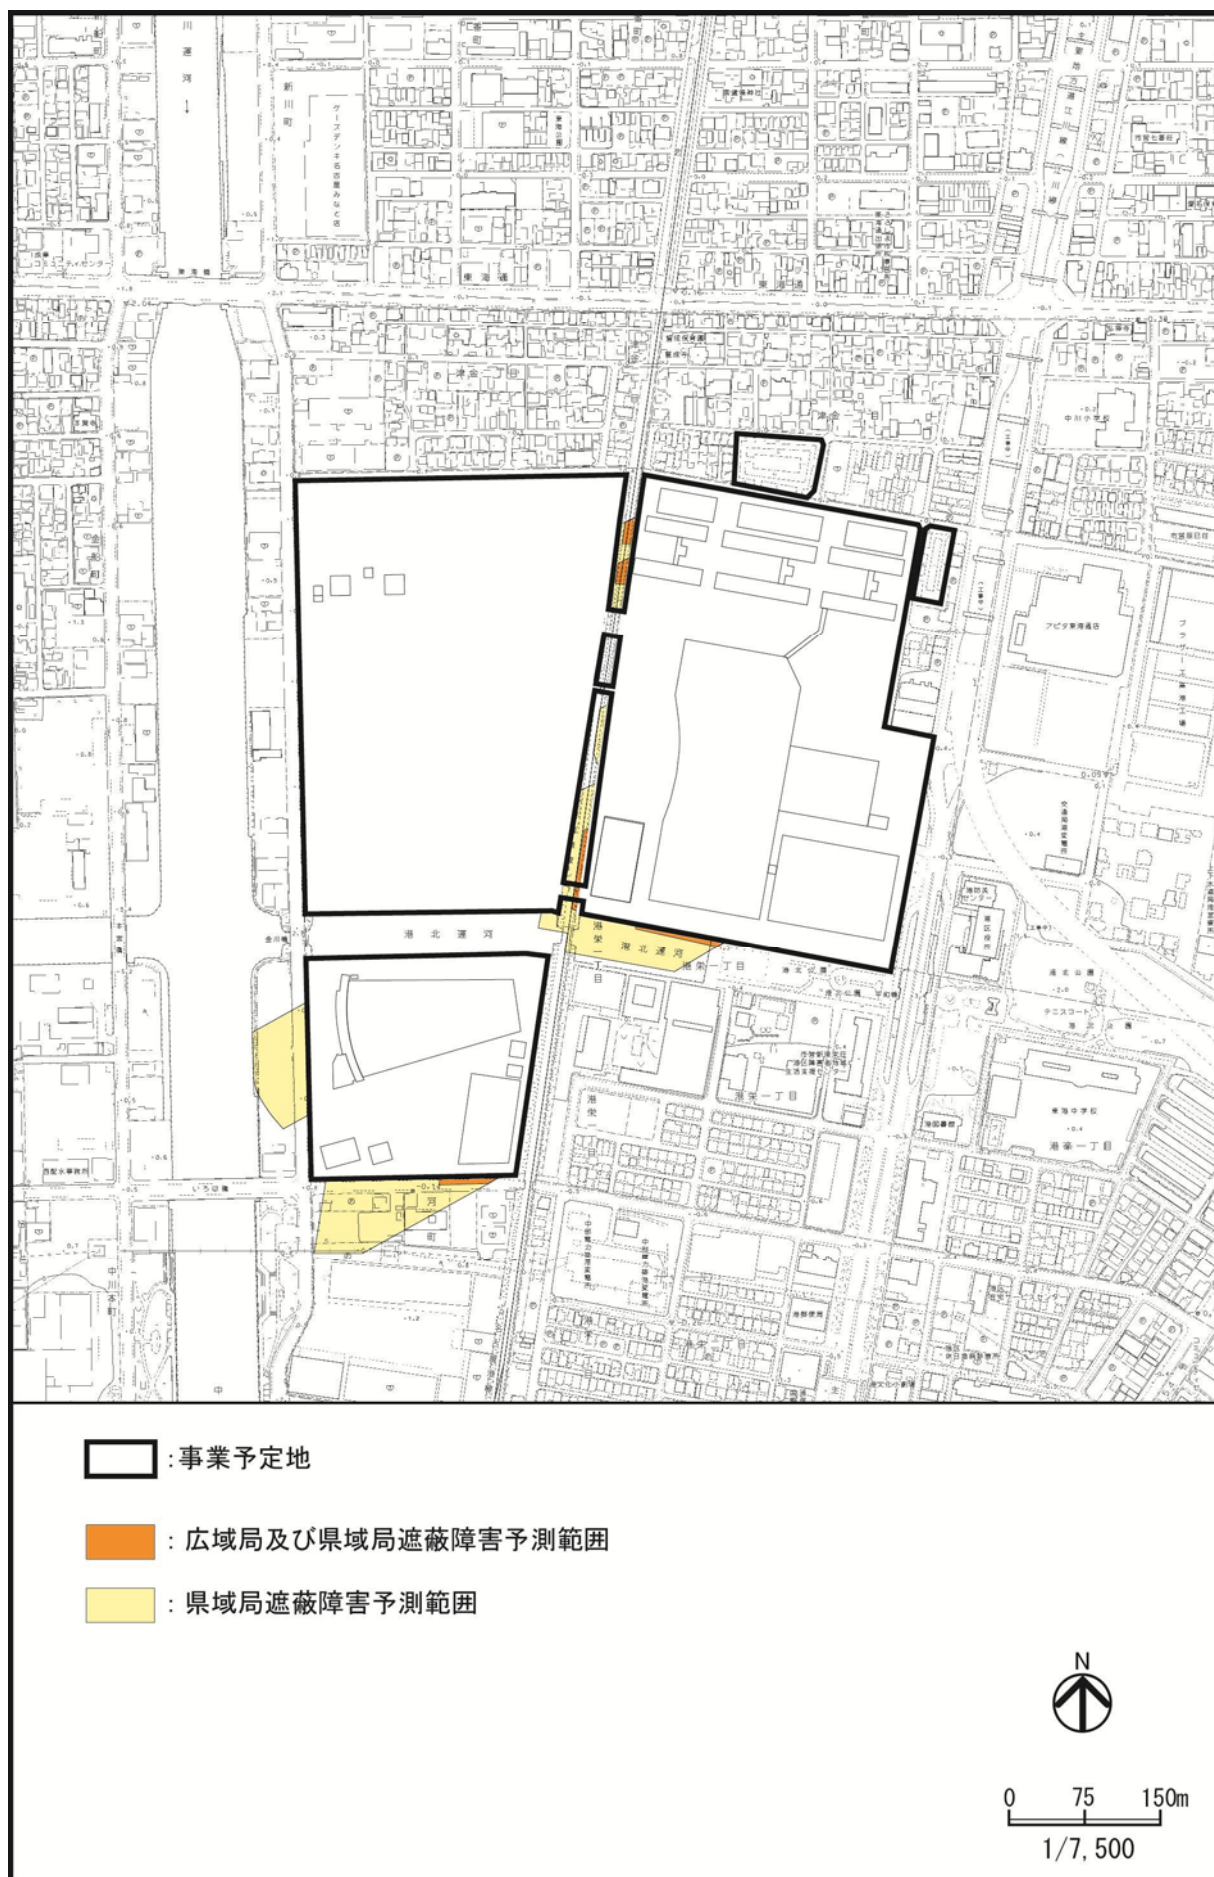


図 2-12-4(1) 地上デジタル放送電波障害の予測範囲（1 期工事完了後）

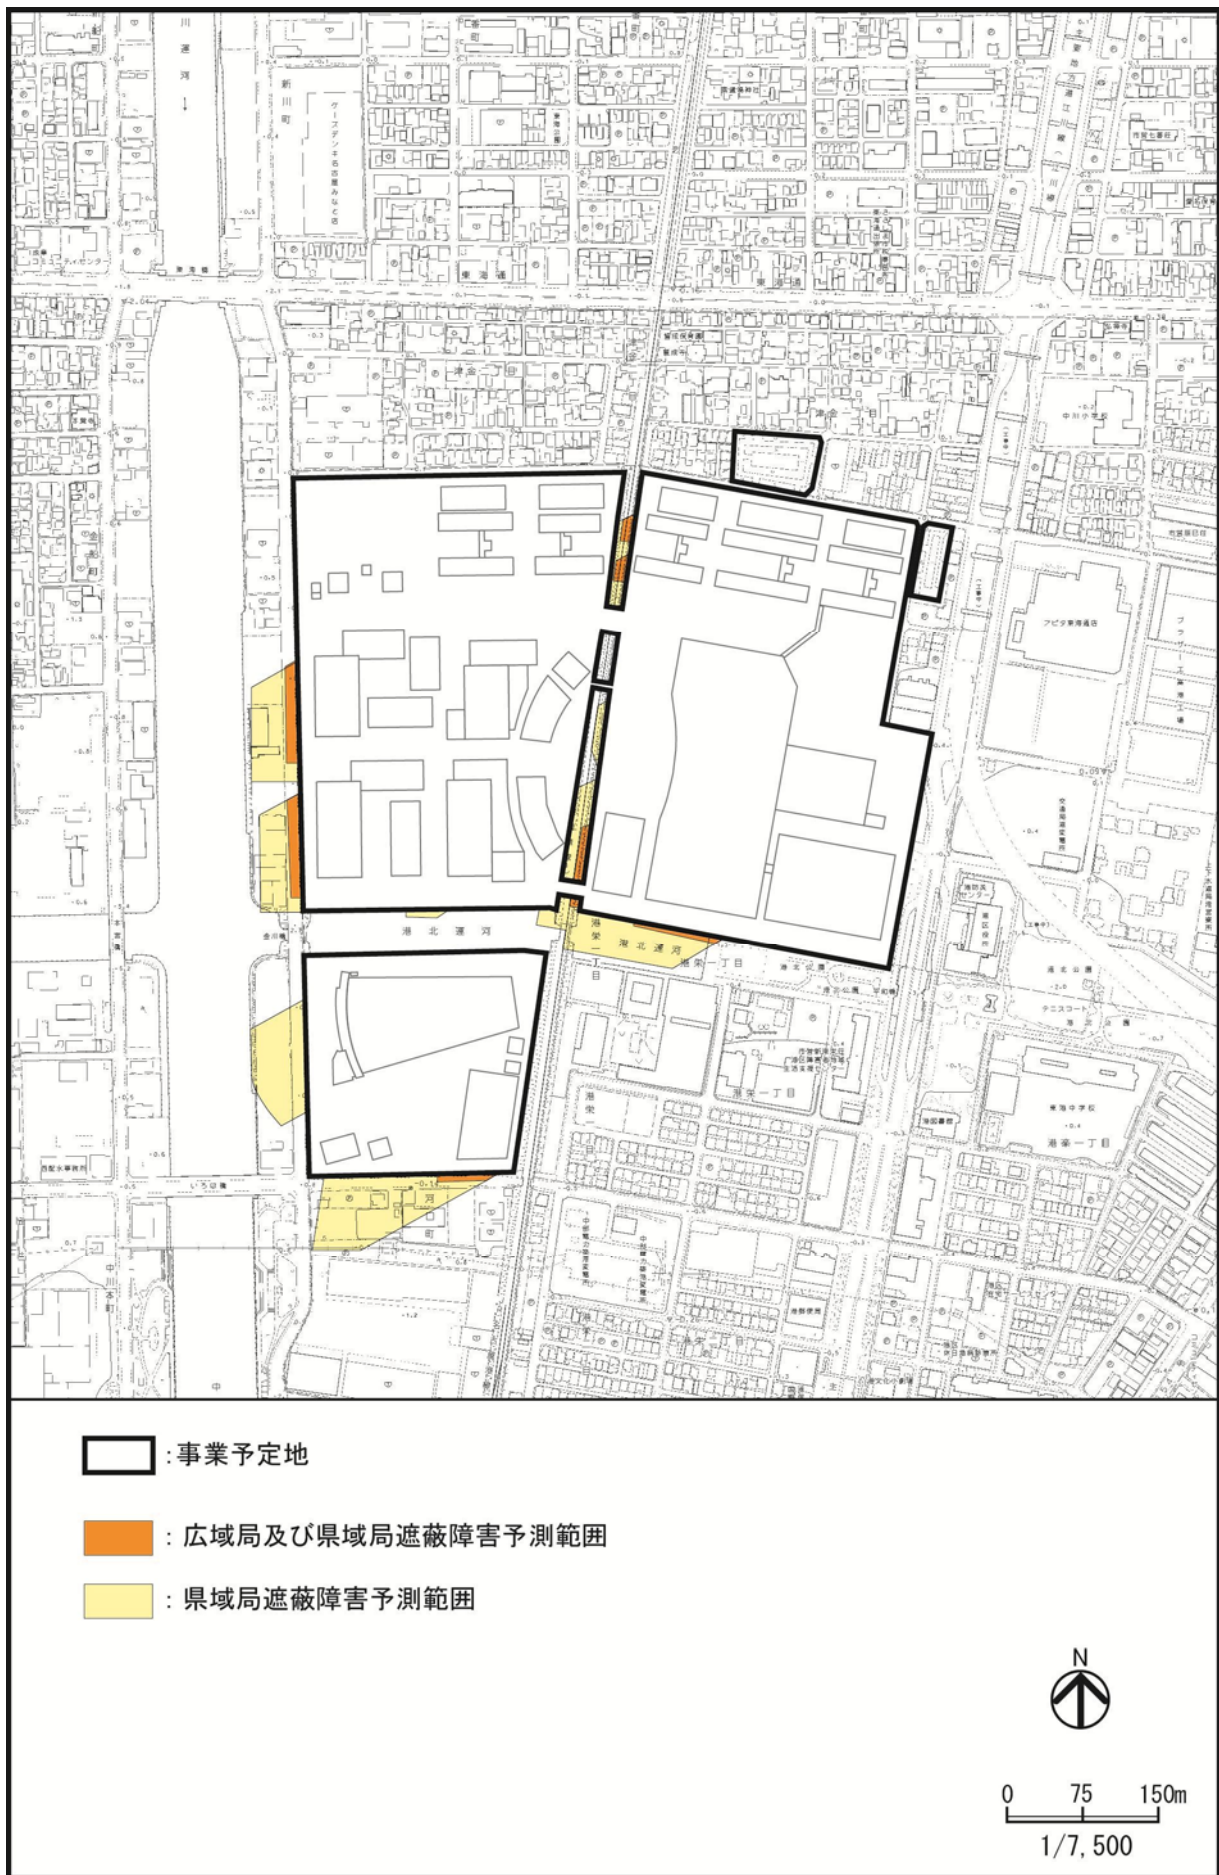


図 2-12-4(2) 地上デジタル放送電波障害の予測範囲（2 期工事完了後）

12-4 環境の保全のための措置

本事業の実施にあたっては、以下に示す環境の保全のための措置を講ずる。

- ・地上デジタル放送電波受信の状況が悪化すると予測される地域において発生した受信障害について、本事業に起因する障害であることが明らかになった場合には、CATV への加入など適切な措置を実施する。
- ・予測範囲以外において受信障害が発生し、調査を行った結果、本事業による影響と判断された場合については、適切な措置を実施する。
- ・周辺の住民等からの問い合わせに対する連絡の窓口を設ける。

12-5 評 価

予測結果によると、熱源施設・新施設等の存在による地上デジタル放送の遮蔽障害範囲は、1 期工事完了後における広域局で約 0.002km²、県域局で約 0.024km²、2 期工事完了後における広域局で約 0.004km²、県域局で約 0.035km²である。

本事業の実施にあたっては、地上デジタル放送電波受信の状況が悪化すると予測される地域において発生した受信障害について、本事業に起因する障害であることが明らかになった場合には、CATV への加入など適切な措置を実施することにより、熱源施設・新施設等が地上デジタル放送電波の受信に及ぼす影響の回避に努める。

マイクロウェーブの送信経路への影響については、事業予定地上空において、マイクロウェーブ通信回線は通過していないことから、回避されるものと判断する。